

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЧЕКОВЫХ ТЕРМОПРИНТЕРОВ XPRINTER

Данная инструкция описывает процесс подключения настольных чековых термопринтеров XPRINTER™ к персональному компьютеру с операционной системой семейства WINDOWS™ через интерфейс USB.

На момент написания инструкции использовалась операционная система WINDOWS XP Professional Service Pack 3.

Инструкция подходит для подключения следующих моделей настольных чековых термопринтеров XPRINTER™: XP-58IIM, XP-58III, XP-T58KC, XP-Q200, XP-Q300, C300H.




Для установки драйвера чековых термопринтеров XPRINTER™ используется программа XPRINTER Driver Setup v. 7.77

Ссылка для скачивания программы XPRINTER Driver Setup v. 7.77

<http://www.xprinter.com.ua/image/data/tovar/download/XPrinter%20Driver%20Setup%20V7.7.rar>

Описание процесса установки данной программы на компьютер описано в инструкции «Instruction_XPRINTER DRIVER SETUP».

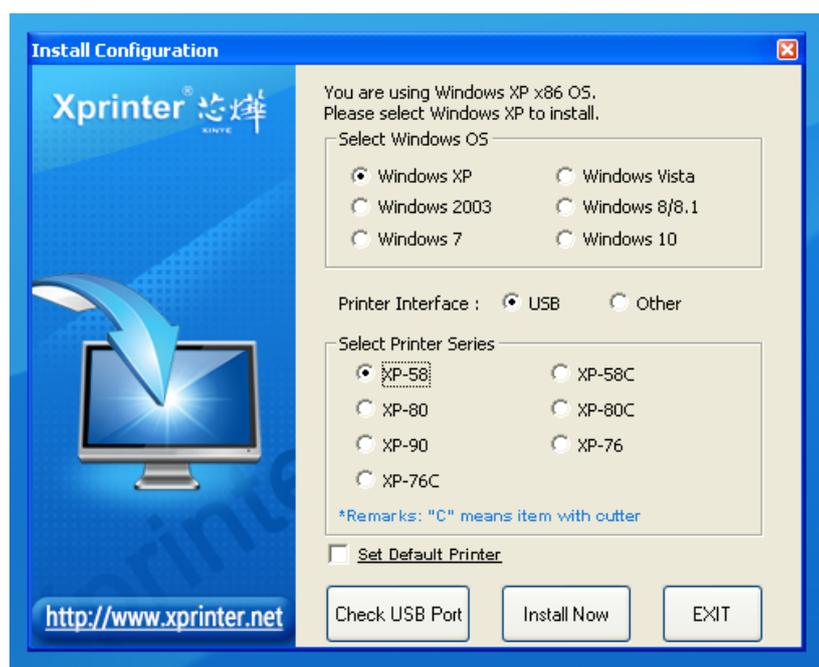

Подключите чековый термопринтер к сети и к компьютеру.

Заправьте кассовую ленту в принтер и включите его.


После этого запустите программу XPRINTER Driver Setup v. 7.77 на Вашем компьютере.

В верхней части окна программы можно выбрать операционную систему, которая установлена на Вашем компьютере.

Сразу после выбора операционной системы выбираем интерфейс подключения чекового термопринтера XPRINTER™.


В данном случае происходит подключение чекового термопринтера через интерфейс USB. Поэтому флажок должен находиться напротив интерфейса с названием «USB».



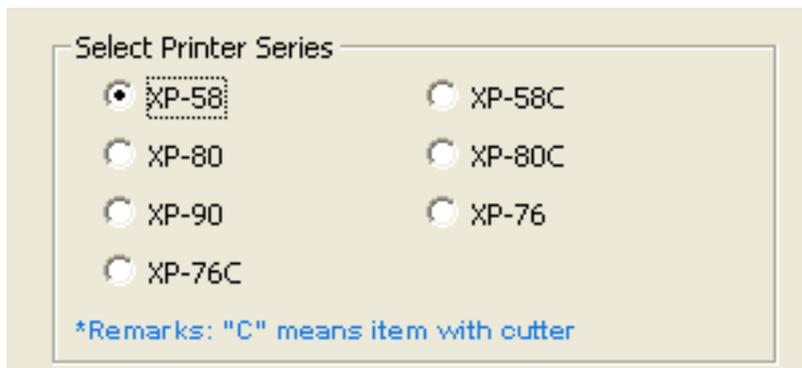

Далее следует установить флажок напротив пакета драйверов для установки чекового термопринтера XPRINTER™.


Буква «С» в имени пакета драйверов указывает на **возможность работы в чековом принтере функции автообрезки чека**.

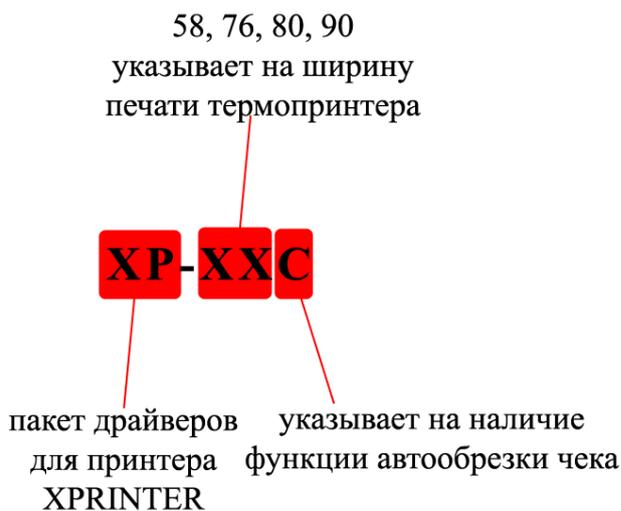


Для моделей XP-58IIM, XP-58III следует устанавливать только пакет драйверов XP-58.

Для моделей XP-T58КС, XP-C58Н следует устанавливать пакет драйверов XP-58 или XP-58С.

Для моделей XP-Q200, XP-Q300, С300Н следует устанавливать пакет драйверов XP-80 или XP-80С.

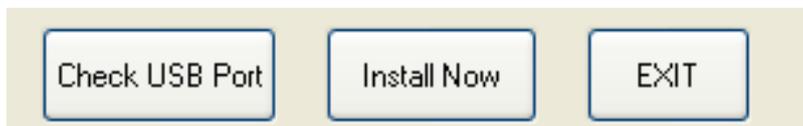

Для того чтобы проверить к какому номеру USB порта подключен чековый термопринтер, нужно нажать на кнопку «Check USB Port».

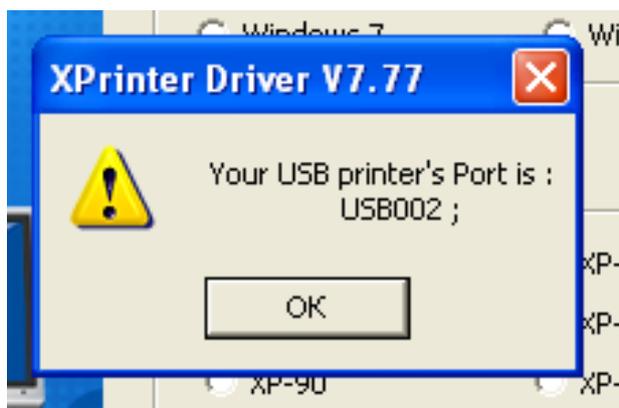


После нажатия на кнопку чековый термопринтер распечатает чек с интересующей нас информацией, а также продублирует данные в отдельном окне на компьютере.

Чтобы закрыть окно с номером USB порта подключенного чекового термопринтера, нужно нажать кнопку «OK».




Распечатанный чек следует сохранить. В дальнейшем он понадобится.

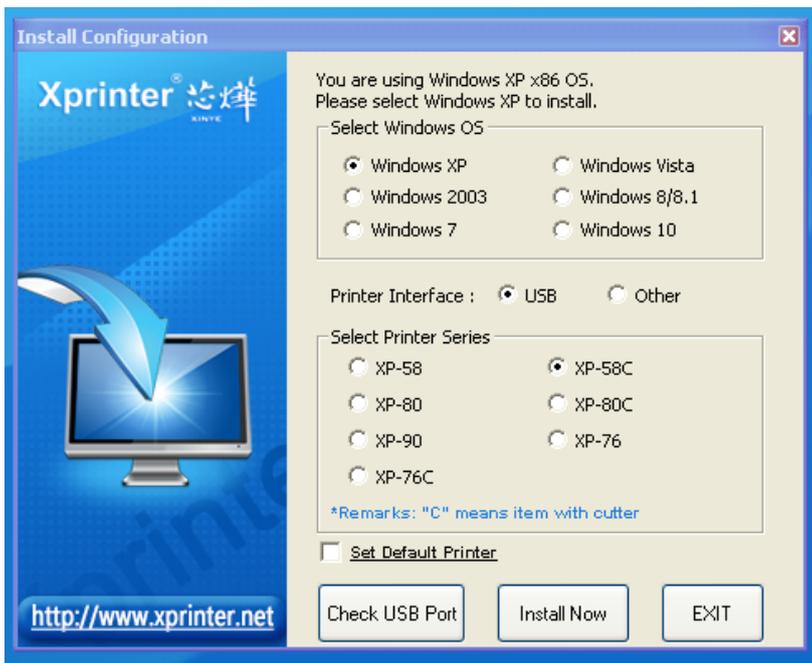

После выбора операционной системы, интерфейса подключения термопринтера, пакета драйверов, необходимо нажать кнопку «Install Now».


Это приведет к установке драйверов чекового термопринтера XPRINTER™ на Ваш компьютер.

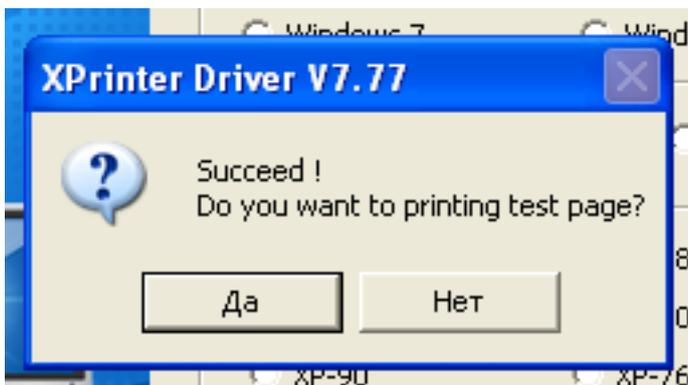

По завершении установки драйверов чекового термопринтера XPRINTER™, должно появиться окно с возможностью отправки тестовой страницы на принтер.


В данном случае следует отказаться от печати тестовой страницы, т.к. в дальнейшем, нужно будет изменить порт, к которому подключен чековый термопринтер.

После нажатия на кнопку «Нет», программа закроется. Далее необходимо перейти к настройке порта чекового термопринтера.

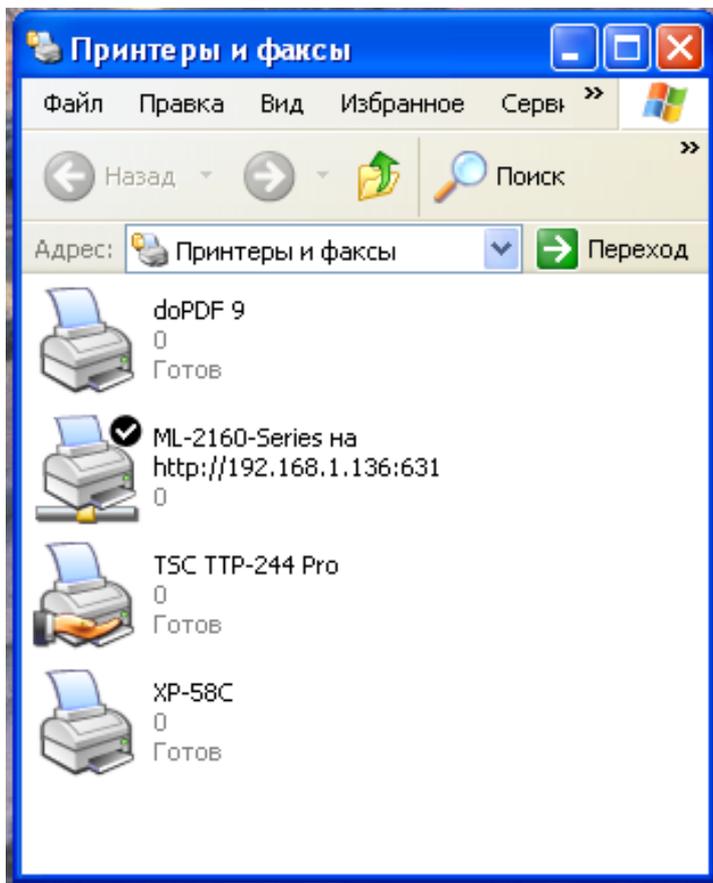


Чтобы это сделать, перейдите в список установленных драйверов внешних устройств на Вашем компьютере. «Пуск» – «Панель управления» – «Принтеры и факсы». Найдите иконку драйвера, который был установлен.

В данном случае это XP-58C, т.е. драйвер с возможностью работы автообрезки чека.

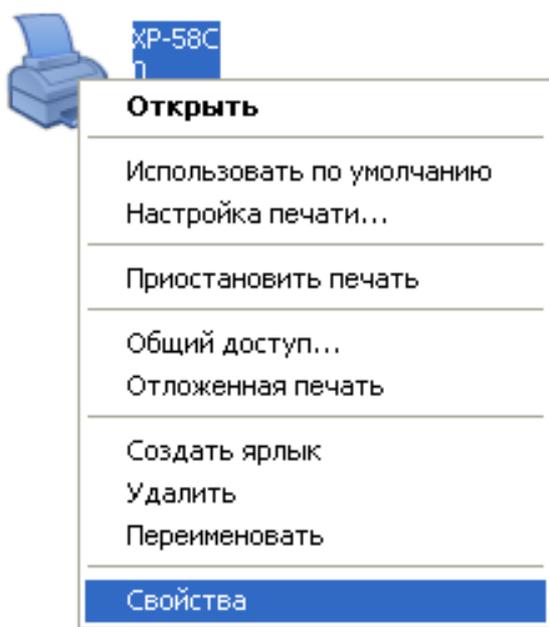


Чтобы вызвать контекстное меню, необходимо нажать правой кнопки мыши по иконке.

Далее выбрать пункт «Свойства».

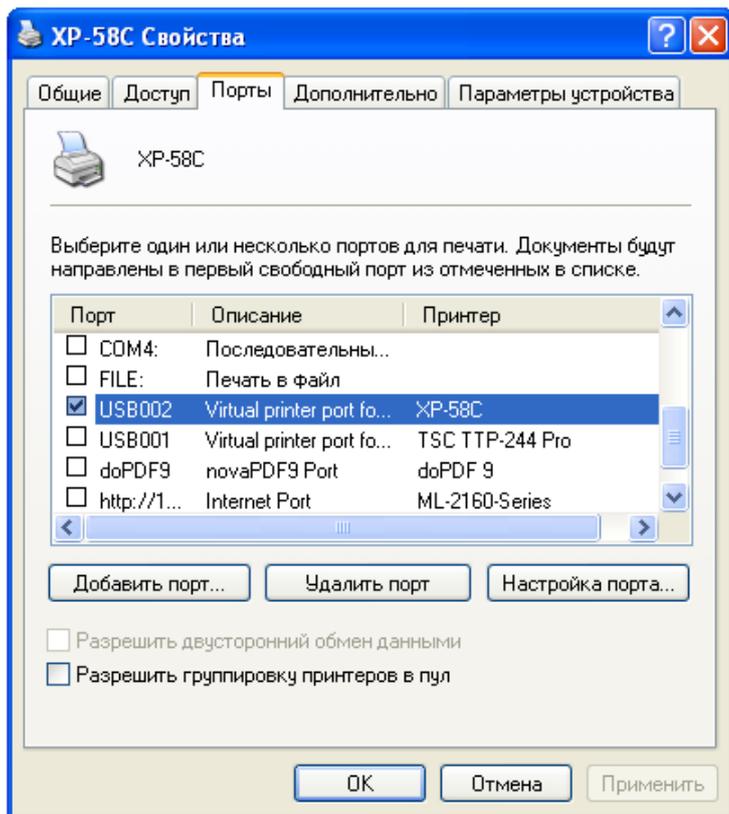

После этих действий, на экране Вашего компьютера появиться окно с набором свойств установленного драйвера чекового термопринтера XPRINTER™.

Необходимо выбрать вкладку «Порты». Выставить тип порта и номер порта (при наличии у Вас на компьютере нескольких одинаковых типов портов) согласно информации, распечатанной в чеке.

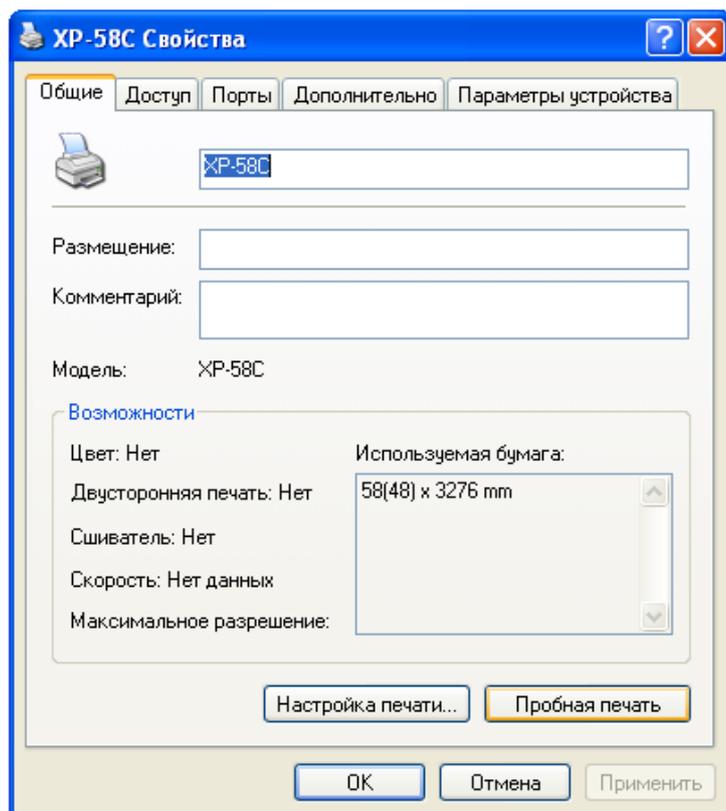

Чтобы завершить установку чекового термопринтера XPRINTER™ необходимо в окне «Свойства» перейти во вкладку «Общие» и нажать на кнопку «Пробная печать».

Если все выполнено правильно, то чековый термопринтер распечатает текст на русском языке о успешном подключении к компьютеру.



На этом этапе подключения чекового термопринтера XPRINTER™ к компьютеру через интерфейс USB завершен.